

# 大型、中型トラックの電気装置のリコールについて

平成 21年12月15日

## リコール届出番号2444

平成21年12月15日、日産ディーゼル工業株式会社は下記のリコールを国土交通大臣に届け出しました。

対象車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございません。

ご愛用車の措置につきましては、販売会社よりご連絡・ご相談をさせていただきますので、点検・修理（無料）をお受けいただきますよう、よろしくごお願い申し上げます。

対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

## 1. 不具合の状況

- キャブと車枠間のメインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスとキャブティルト用トーションバーが接触しているものがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該ハーネスが損傷して、最悪の場合、断線又は短絡し、灯火器の不灯、窓拭き器の不作動及びエンジンの再始動ができなくなるおそれがあります。

## 2. 改善の内容

- 全車両、メインハーネスに固定用ブラケットを追加します。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、補修します。

## 3. 対象車両


- 日産ディーゼル工業株式会社が製作している大型、中型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

型式	対象車の含まれる車台番号の範囲 及び製作期間	対象台数
PB-LK36A	LK36A-00006～LK36A-10274 平成16年 8月 5日～平成18年 9月27日	87
PB-MK35A	MK35A-00001～MK35A-10549 平成15年 6月 3日～平成18年10月 3日	1,180
PB-MK36A	MK36A-00002～MK36A-14603 平成15年 5月12日～平成18年10月 2日	4,935
PB-MK36B	MK36B-00001～MK36B-10386 平成16年 4月28日～平成18年 9月20日	352
PB-PK36A	PK36A-00001～PK36A-10238 平成15年 7月29日～平成18年10月 5日	421
BDG-LK36C	lk36c-00001～lk36c-15136 平成18年 3月10日～平成21年 7月22日	157
ADG-MK35C BDG-MK35c	MK35C-00001～MK35C-15186 平成17年 9月 1日～平成21年 8月 5日	575
ADG-MK36C BDG-MK36C	MK36C-00002～MK36C-16240 平成17年 8月26日～平成21年 8月 6日	2,393
BDG-MK36D	MK36D-00001～MK36D-15200 平成18年11月 2日～平成21年 8月 5日	281
ADG-PK36C BDG-PK36C	PK36C-00001～PK36C-15098 平成18年 3月10日～平成21年 8月 5日	326
計13型式	製作期間の全体の範囲 平成15年5月12日～平成21年8月6日	合計10,707台

<ご注意>

- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

# 改善箇所説明図

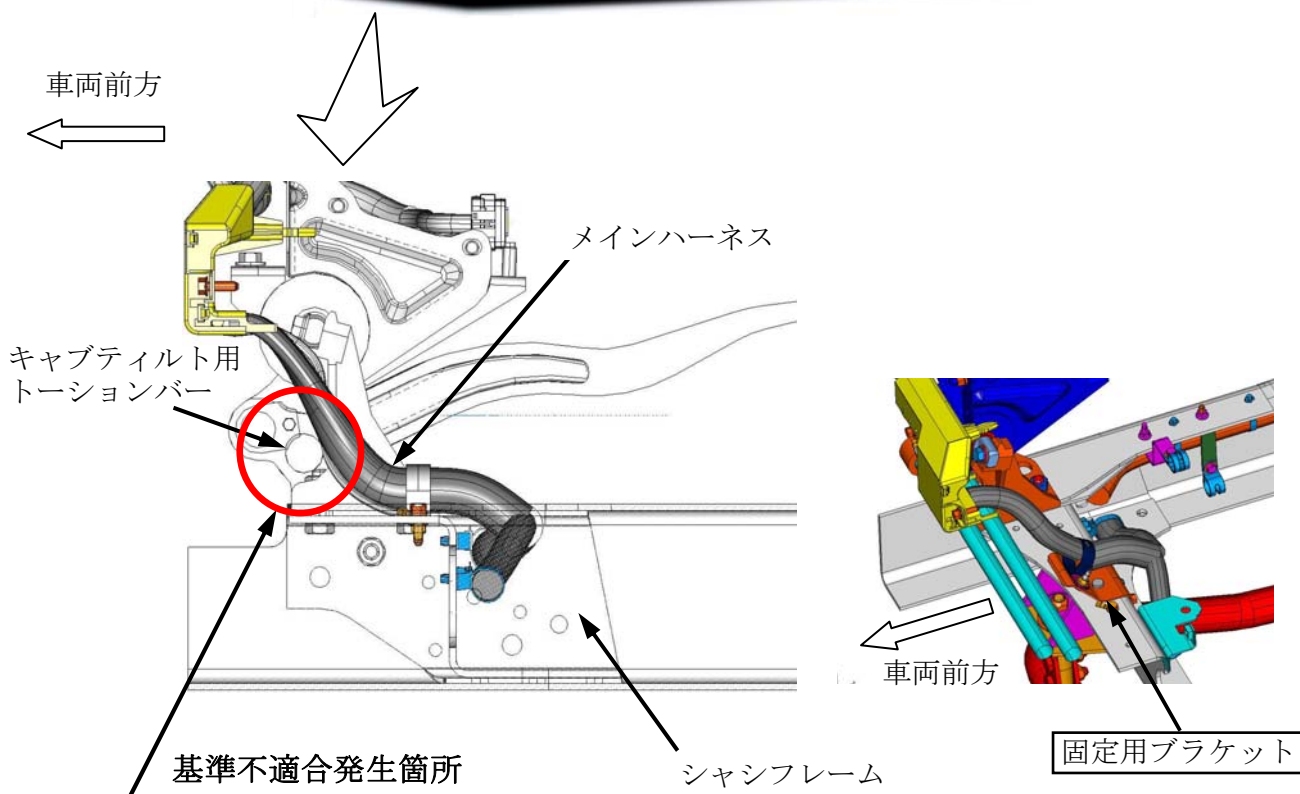

キャブと車枠間のメインハーネスの取り回しが不適切なため、当該ハーネスとキャブテイルト用トーションバーが接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行時の振動により当該ハーネスが損傷して、最悪の場合、断線又は短絡し、灯火器の不灯、窓拭き器の不作動及びエンジンの再始動ができなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、メインハーネスに固定用ブラケットを追加する。なお、当該ハーネスに損傷がある場合は、補修する。

注:  内は追加部品を示す。

識別: 固定用ブラケットの取付ボルト頭部に、白色ペイントを塗布する。